

Le premier traitement visait à résoudre le blocage du réservoir par la boue de forage, étant donné que le puits avait été foré récemment (du 06/05 au 02/07/2015). Ceci est peut-être dû à l'incompatibilité du fluide utilisé, qui est à base d'argile organique, dont les particules d'argile utilisées peuvent endommager davantage la formation réservoir en réduisant sa perméabilité et sa porosité. Dans le but de résoudre le problème d'endommagement de la formation, probablement causé par une réaction entre les minéraux de la formation et le produit utilisé lors du traitement précédent en date du 25 et 26/05/2016, un autre traitement a été mis en place en date du 03 au 04/06/2016. ???[22]